T.			U_f	I_f	U_a	U_{g2}	U_{g1}	I_a	I_{g2}	S	R_i
			V	A	V	V	V	mA	mA	mA/V	MΩ
AC /SP 1	Maz	1	4	1	200	200	— 3	4,9	4,1	2,6	
AC/SP 3	Maz	2	4	1	200	200	— 3,5	12,3	3,9	7,6	0,34
AF 100	Tlf	3	4	0,7	250	200	— 2,1	15	1,65	10,5	0,3
AS 4120	Tu	4	4	1	200	100	— 1,3	3	0,8	3	
HP 4101 c	Tu	4	4	1	250	100	— 2	3,5	0,6	3,5	2
KTZ 41	MOG	5	4	1,5	250	250	— 1,5	18	5,25	12	1
MS 4 B	MOG	4	4	1	200	80	— 1	3,4	1,2	3,2	0,35
MSG/LA	Cos	4	4	1	150	80	— 1,5	5,2	1,8	3,75	0,2
MSP 4	MOG	1	4	1	200	100	— 1,75	3	1	2,4	
MSP 41	MOG	1	4	1	250	240	— 4	8,5	3,5	3,2	
MS/Pen	Cos	1/2/4	4	1	250	125	— 2	5,4	1,7	2,8	0,6
CO-182	CCCP	4	4	1,1	240	100	— 1	7	2	2,5	0,8
SP 4 B	eur	2	4	0,65	250	250	— 2,4	4	1,5	3,4	2
SP 4 C	Mul	2	4	0,65	250	250	— 2	4,5	1,5	4	
SP 41	Maz	6	4	0,95	250	250	— 2,1	11,1	2,8	8,5	
SP 42	Maz	6	4	0,95	200	115	— 1,25	16	4	9	1,85
SPT 4	Fer	4	4	1	200	100	— 2	5,5	2	2,6	1
4 TPB	Cos	2	4	1	200	150	— 3	12	2,5	8	
5 A/128 B	STCE	4	4	1	250	100	— 1,5	3,9		3	0,8
8 A 1	Bri	1/4	4	1	200	100	0	3,5	0,7	4	0,6
41 MPT	Cos	1	4	1	250	100	— 1,5	12	2	4,8	0,2
42 MPT	Cos	1	4	2	200	200	— 3	34	6,5	8,5	
42 SPT	Cos	1	4	2	250	250	—10,5	64	16	11	

Equivalents

A 50 B	ER	= SP 4 B	*SSHP 1 AC*	SS	≃ HP 4101 c
ACHG	Grh	≃ MS 4 B	*TF 44*	Dar	= SP 4 B
ACVS	Grh	≃ MS 4 B	*VPT 4*	Fer	≃ SPT 4
MS/Pen-A	Cos	= MS/Pen	*4 TSP*	Cos	= 4 TPB
MS/Pen-B	Cos	= MS/Pen	*450 AC*	Pix	≃ MS 4 B
SS 41 SGAC	SS	≃ MS 4 B	*4046 A*	STCE	= 5 A/128 B

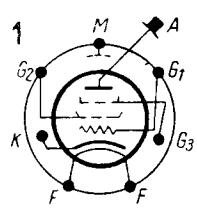

AC/SP1

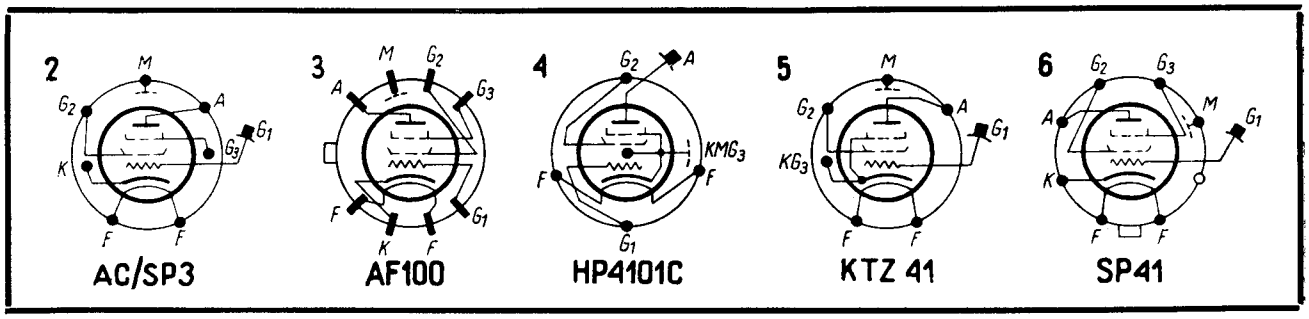
2
M
G2
A
G1
G3
K
F
F
AC/SP3
3
M
G2
A
G3
F
G1
K
F
AF100
4
G2
A
KMG3
F
F
G1
HP4101C
5
M
G2
A
G1
KG3
F
F
KTZ 41
6
G2
G3
A
M
G1
K
F
F
SP41